

Llamado ARCE: 70424/2024

UNIDAD: ID 102709: CH AC7 - Block O – Unidad 102 (1D) - Exp. 2024-68-1-000682

Aclaración al Llamado:

- **Terraza de la unidad:**

El muro calado de cerramiento de la terraza –tramo largo- está deformado hacia afuera, y la superficie de apoyo (viga de borde) se encuentra dañada, con un sector con armaduras a la vista, aparentemente habría sido picado para generar un desagüe hacia el exterior. El resultado hoy es que dicho muro tiene problemas de estabilidad.

Por lo que se debe incluir en la oferta:

Eliminar el muro existente y volverlo a levantar, con el mismo despiece original, forma y dimensiones, identificatorias del complejo. Para eso, primero, se deberá reparar la viga de apoyo, de forma de subir dicho muro sobre una superficie plana. Se deberán colocar bigotes de anclaje (hierro 8 mm.) en todas las hiladas de contacto entre el muro calado nuevo y el muro existente.

Se deberá conservar la reja existente.



Arq. Jorge Scoseria
Departamento sobre Stock