

Modificaciones II al pliego LP 3013/2018 “Remodelación de Salas Ricaldoni del Hospital Maciel”.

TAREAS COMPLEMENTARIAS A REALIZAR:

1- Suministro e instalación de las líneas principales de **alimentación de energía eléctrica** según documento de ingeniería, desde Sala de Tablero generales del Hospital (Sector Sub Suelo) hasta tablero principal de Sala Ricaldoni (se deberán utilizar las bandejas existentes en los corredores tanto como sea posible)

2- **Impermeabilización** de zócalos de mármol en los corredores: se aplicará un producto tipo Súper Binder 211 en la cara posterior que estará en contacto con el cemento adhesivo de montaje.

3- **Impermeabilización** de mesadas de compuesto de cuarzo: se aplicará un producto tipo Súper Binder 211 en la cara posterior que estará en contacto con el cemento adhesivo de montaje y además se aplicará un producto de impermeabilización superficial tipo Imperston en la cara superior de las mesadas.


4- **Impermeabilización** de baños, oficio sucio y sector de mesada con piletas en enfermería: se aplicará en toda la superficie sobre el contrapiso seco, hasta 2.00 mts. de altura en duchas de baño, oficio sucio y mesadas con piletas, y hasta 60 cm. de altura en el resto de los paramentos las siguientes capas impermeabilizantes:

- Capa 1: Sistema químico cementicio tipo Super Seal Plus (1 kg. X m2)

- Capa 2: Membrana líquida multicapa tipo APR 1 Color (1 kg. X m2)

- Capa 3: Sistema químico cementicio tipo Super Seal Plus (1 kg. X m2)

5- **Impermeabilización** de antepechos en ventanas exteriores: se aplicará una primera capa del Sistema químico cementicio tipo Súper Seal Plus (1 kg. X m2) y sobre ésta una capa de mortero de arena y cemento portland con hidrófugo y pendiente hacia el exterior. La terminación será de pintura látex súper lavable para exteriores, tanto en antepechos como jambas y dinteles dando continuidad con la pintura existente en el patio.

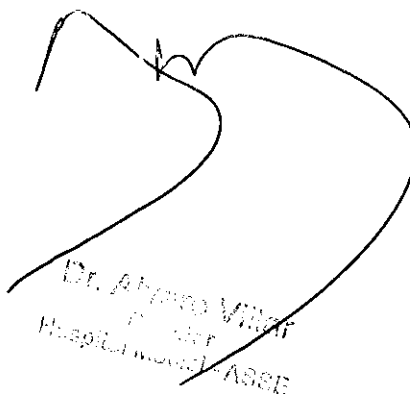

Dr. Alfredo Villar
F. 10/10/19
Hospital Maciel - ASSE