



MEMORIA CONSTRUCTIVA

Suministro y Colocación de Cartel Institucional para la CEVDG de Aigua -Maldonado

La presente memoria constructiva refiere a la descripción de la construcción e instalación de un cartel institucional para la CEVDG *de Aigua* ubicada en General Artigas esquina Gral de la Llana (predio de la Seccional 8va de Aigua) en el departamento de Maldonado.

ITEM 1- CONFECCION DE CARTEL DE SEÑALIZACION

Cantidad: 1 unidad

- **Estructura:**

La estructura sera de perfilería metalica, con L rigidizadoras según se muestra en LAMINA 3.

La estructura sera amurada a la base de hormigón a través de una platina metalica con varillas roscadas, según se muestra en LAMINA 3

Base de hormigón dosificación 3:2:1, según DETALLE 1- LAMINA 4

Luego de la colocación del mismo, se deberá de recomponer el pavimento exterior a su estado original (vereda de baldosa 9 panes 20*20cm)


- **Revestimiento**

El revestimiento será de chapa de aluminio compuesta de 4mm de espesor, la misma estará plegada de manera prolija, uniéndose por las cara lateral.


Estará cubierto por un laminado en vinilo continuo, en color, impreso en **4 TINTAS** digitalmente, el cual contara con un barniz con filtro UV.

- **Tipografía**

Las letras de las leyendas y logo institucional serán suministrados en los formatos correspondientes a la empresa adjudicataria.-

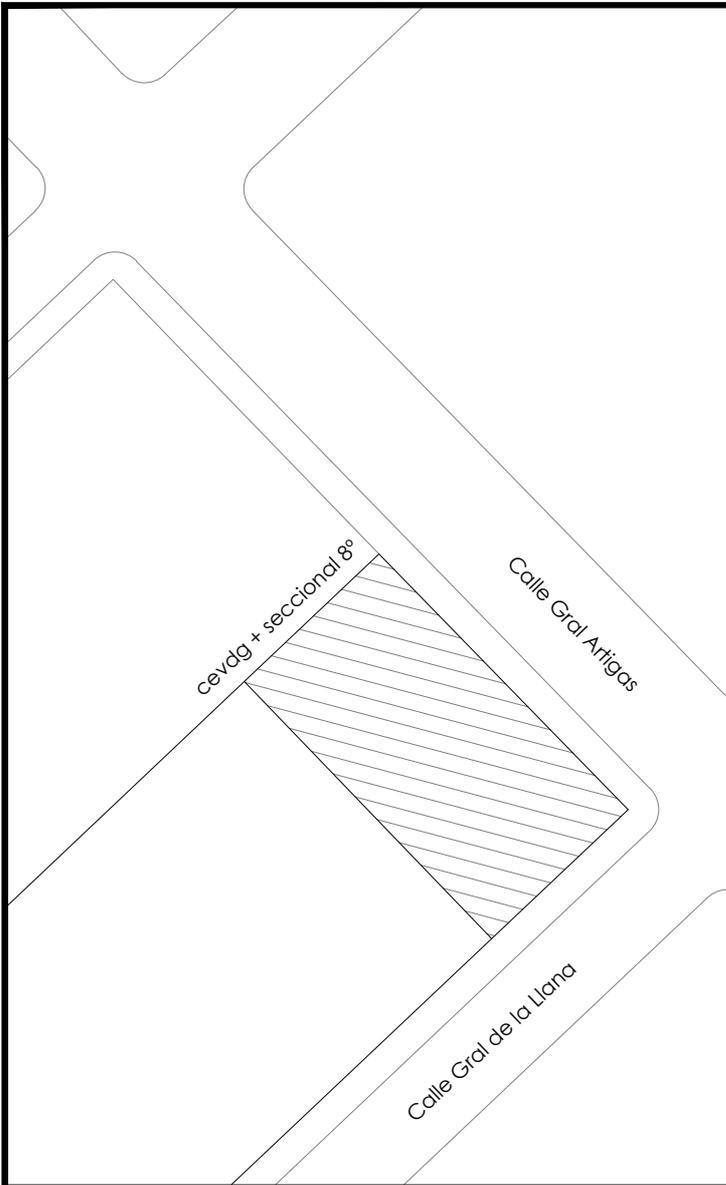


PLANTA DE UBICACION
esc 1:500

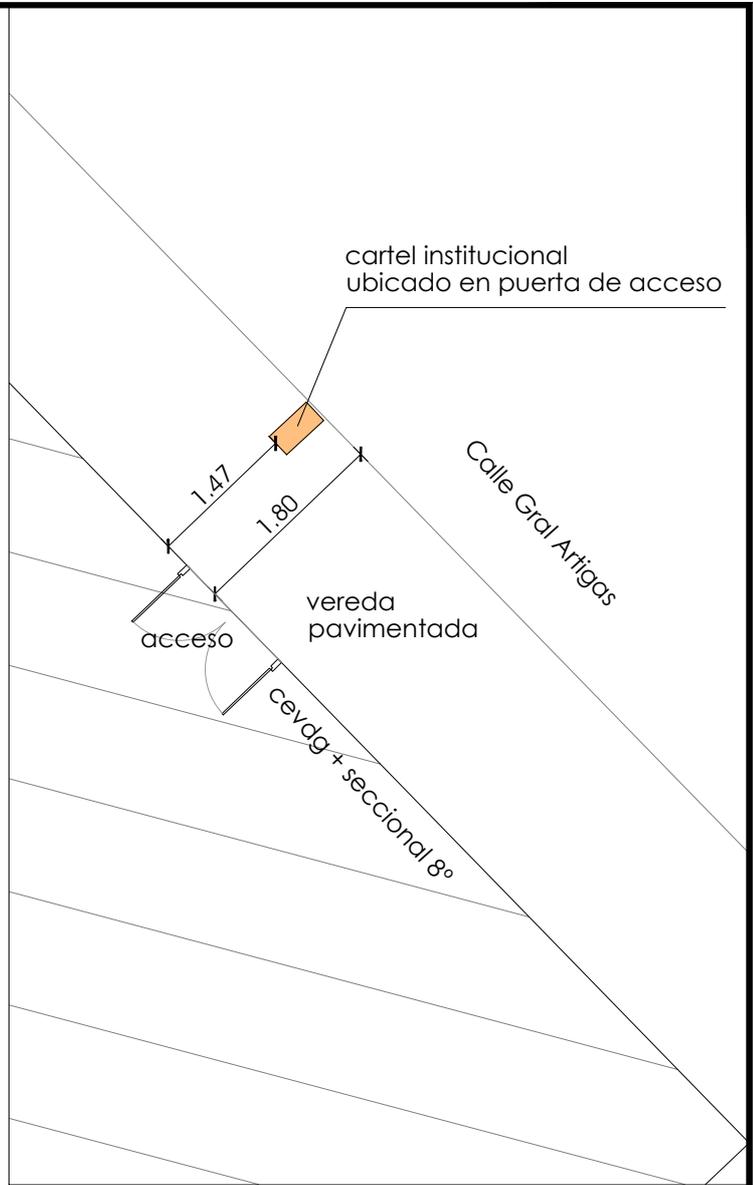

UBICACIÓN TOTEM
esc 1:75



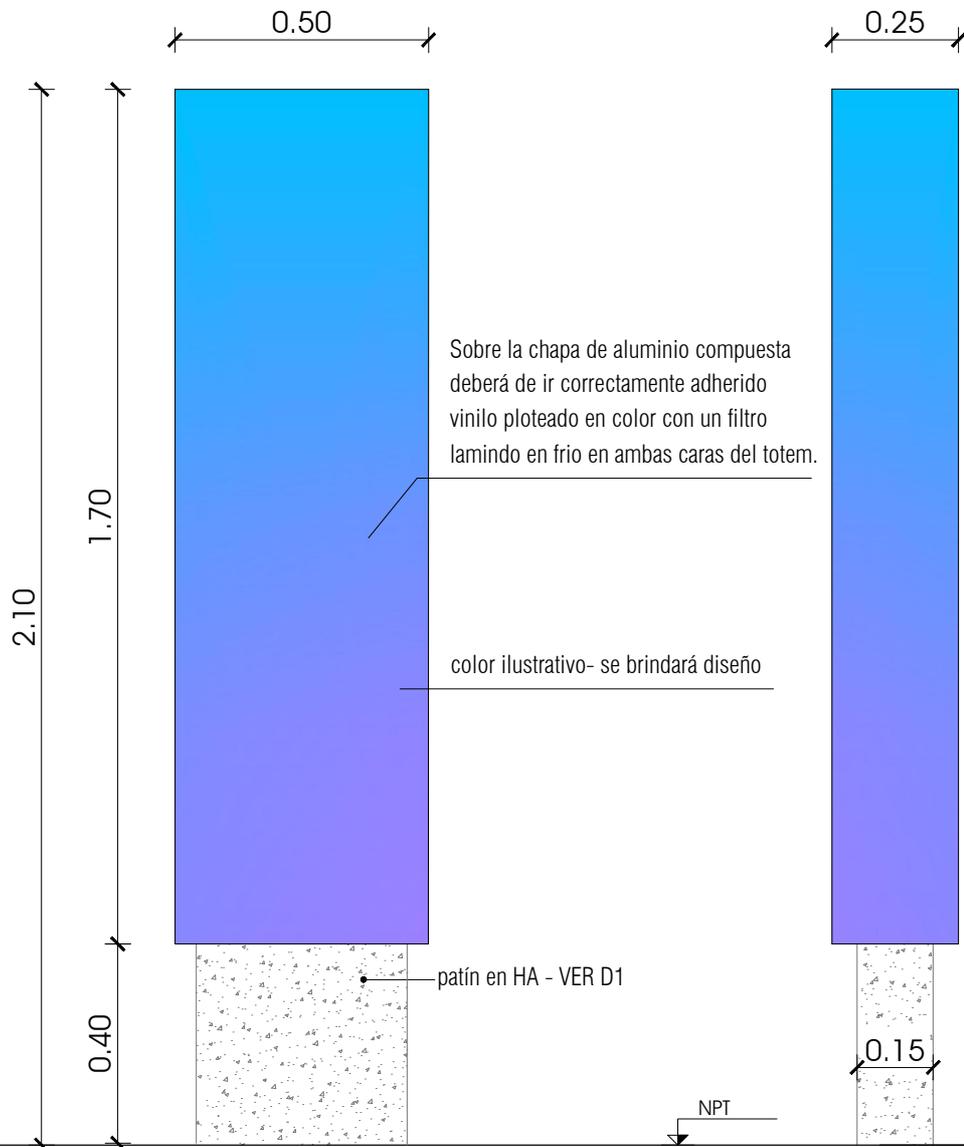

FACHADA LATERAL + FRONTAL



Ministerio del Interior
 AREA DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

CEVDG- Aigua

OBRA

JPMaldonado

DEPENDENCIA

LAMINA: Modelo

ESCALA: 1.20

FECHA: MARZO 2022


REVISIÓN:

FIRMAS

L2

Nº DE LAMINA


chapa de aluminio compuesta
e:4mm

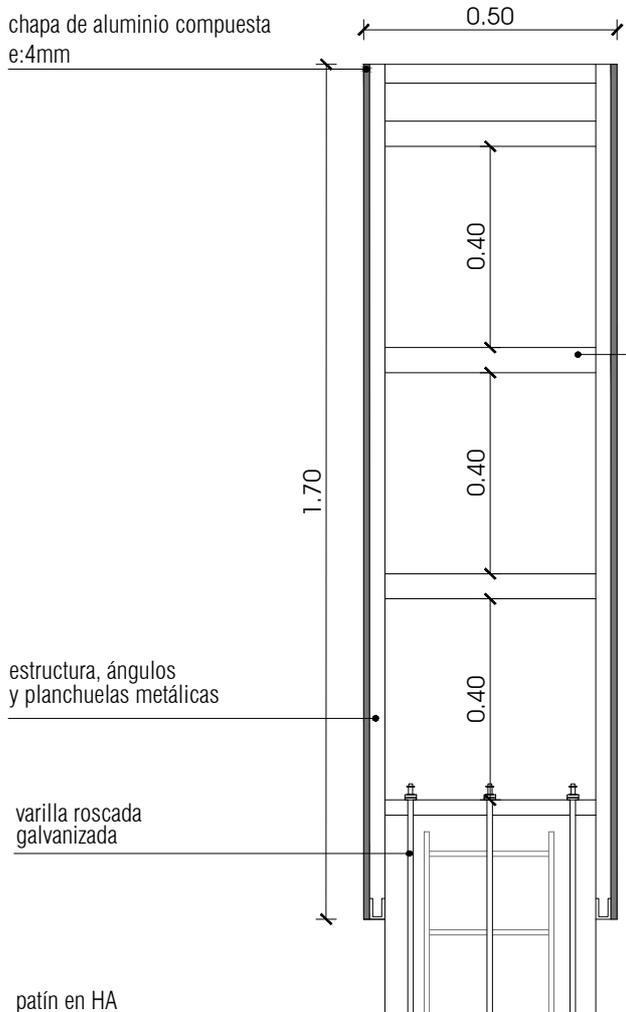

estructura, ángulos
y planchuelas metálicas

varilla roscada
galvanizada

patín en HA

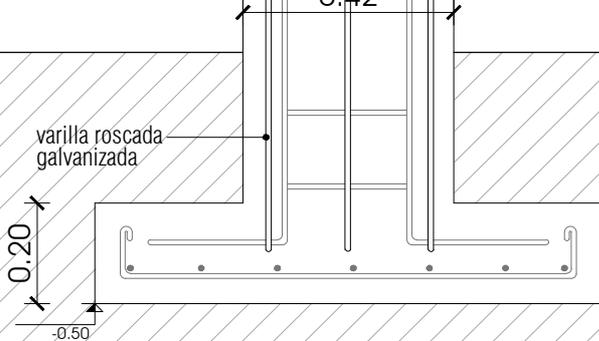


varilla roscada
galvanizada

-0.50

ESTRUCTURA FRONTAL

0.25

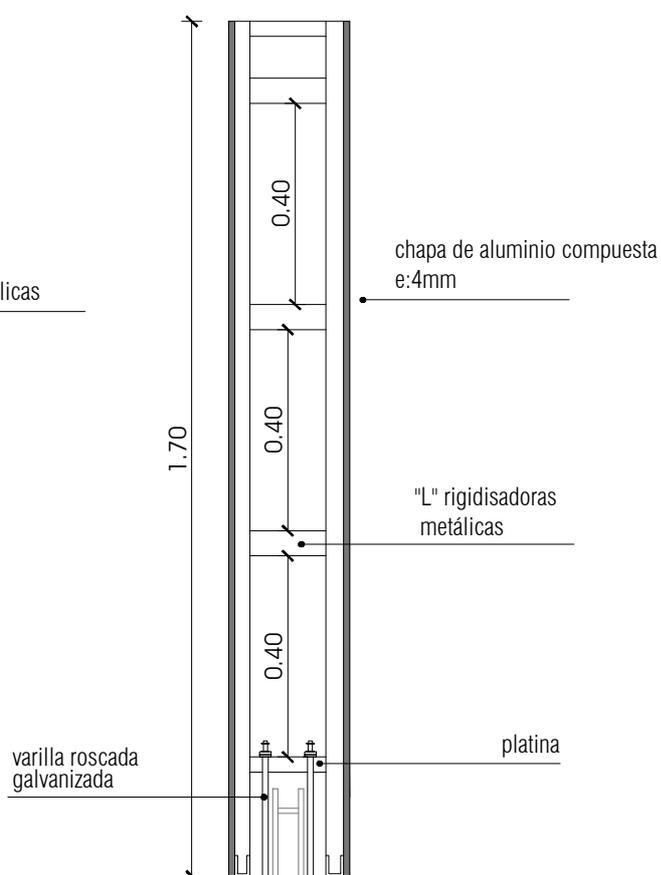

chapa de aluminio compuesta
e:4mm

"L" rigidizadoras
metálicas

platina

varilla roscada
galvanizada

NPT

ver detalle D1

0.40

0.15

0.30

0.75


-0.50

ESTRUCTURA LATERAL

perforaciones para desagüe


chapa de aluminio compuesta
e:4mm

lengüetas rigidizadoras
a estructura



PLANTA INF + SUP

chapa de aluminio compuesta
e:4mm

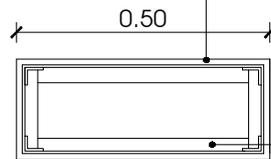

estructura, ángulos
y planchuelas metálicas

CORTE



Ministerio del Interior
AREA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

CEVDG- Aigua

OBRA

JPMaldonado

DEPENDENCIA

LAMINA: Estructura

ESCALA: 1.20

FECHA: MARZO 2022


REVISIÓN:

FIRMAS

L3

Nº DE LAMINA

DIRECCION: MERCEDES 993 PISO 3 MONTEVIDEO - URUGUAY
TEL.: 152 4012 / TEL.FAX.: 2030 4136

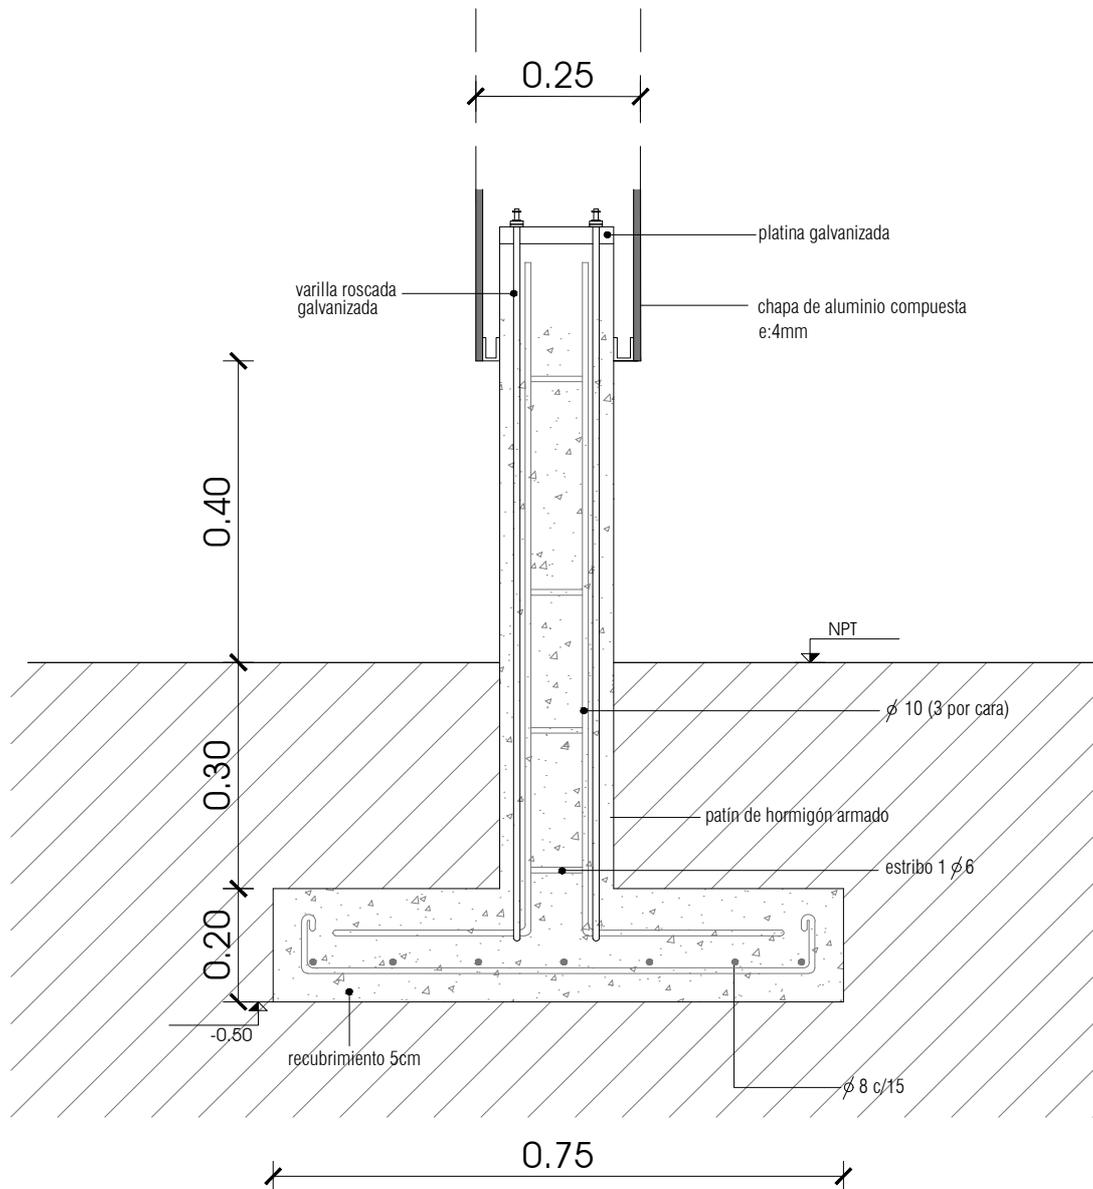

DETALLE 1: PATÍN DE H.A



Ministerio del Interior
 AREA DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

CEVDG- Agua

OBRA

JPMaldonado

DEPENDENCIA

LAMINA: Estructura - D1

ESCALA: 1.10

FECHA: MARZO 2022

REVISIÓN:

FIRMAS

L4

Nº DE LAMINA